

Molenincidenten sinds 1975

datum	plaats	incident	beschrijving	bron	terugkoppeling/opmerkingen
01-07-75	Woerden	Ongeval	Molenaar: Letsel na uitglijden	De Molenaar	
23-10-77	Schemerhorn	Dodelijk ongeval	molenaar dood door wiekenkruis	Molennieuws	
03-01-78	Zuid Schermer	incident	Roedebreek	Molennieuws	
01-04-80	Hellendoorn	Dodelijk ongeval	leerling molenaar gedood tijdens smeren draaiende delen	De Molenaar	
05-05-80	Zaanstreek	Dodelijk ongeval	molenaar gedood, gegrepen door ravenswiel	De Molenaar	
30-01-84	Oldenhove	Ongeval	Meerdere slachtoffers met ernstig letsel na bezwijken stelling	De Molenaar	
01-03-84	Vorden	incident	stofexplosie	De Molenaar	
11-05-84	Cadzand	Dodelijk ongeval	molenaar dood na opwickelen kleding	RI&E	
01-06-84	Westkapelle	Dodelijk ongeval	dood	RI&E	
27-11-84	Volkel	incident	op hol geslagen molen	Molennieuws	
01-05-85	Haarlem	ongeval	Molenaar van molen de Hommel krijgt om onbekende oorzaak het kruirad op zich. Persoonlijk letsel twee gebroken ruggewervels en gekneusde	Gildebrief 85/3	
06-02-90	Hargen	incident	deel Hargermolen brandt af door kachel	Molendatabase	
22-06-91	Woltersum	incident	Schade aan kruksas tijdens zagen	GVM	
23-05-92	Zevenhuizen	incident	stenen in watergang gemalen	Gildebrief	
01-09-93	Wolphaartsdijk	incident	Kap korenmolen de Hoop brandt uit (elevator)	Molendatabase	
07-03-95	Nieuwe Niedorp	incident	Poldermolen Westermolen brandt deels uit	Molendatabase	
01-11-97	Lexmond	incident	Vlietmolen brand totaal af	Molendatabase	
01-01-98	Zeerijp	incident	Ontwerpflout: Billenga kammen toegepast	Gildebrief	
04-02-98	Arnhem	incident	deel de Kroon verbrand door kortsluiting	Molendatabase	
01-01-99	Zoutelande	Gevaarlijke situatie	Brekende ketting tijdens takelen molenstenen	GVM	
06-06-99	Gouda	Gevaarlijke situatie	steenbreuk	Molenwereld	
25-06-99	Harderwijk	Gevaarlijke situatie	roedebreek bij 5 jr oud gevlucht	Molenwereld	
31-07-99	Monster	incident	Windbord uitgewaaid tijdens draaien: schade aan derden	GVM	
01-01-00	Naarden	incident	Schade na restauratie constructiewerk	GVM	
01-01-00	Overijssel	Gevaarlijke situatie	Kind komt tussen romp en draaiend gevlucht	RI&E	
01-01-00	Weesp	Gevaarlijke situatie	Molenaar glipt onder stellinghek door	RI&E	
01-01-00	Ameland	Ongeval	kind heeft ernstig letsel na val van stelling	RI&E	
21-02-00	Nieuwe Pekela	incident	deel de Zwaluw verbrand door kortsluiting	Molendatabase	
01-06-00	Enkhuizen	incident	as- of roedebreek	Molenwereld	
26-08-00	Bourtange	incident	afbrekende molenwiek	Westerwoldenieuws	
12-11-00	Muiden	incident	tijdens vangen kruisarmen gebroken	Molenwereld	
15-02-01	Waalre	incident	Molenaar dood door draaiende delen	Brabants Dagblad	
27-05-01	Uitgeest	incident	Roedebreek de Kat (tijdens draaien)	De Molenaar	
18-06-01	Scharsterbrug	incident	Draaien met aangetaste kammen	GVM	
22-09-01	Utrecht	incident	staartbreuk tijdens kruien	De Molenaar	
29-10-01	Zaanse Schans	incident	Roedebreek	Windbrief	
01-01-02	Ommen	Gevaarlijke situatie	kinderen bijna geraakt door vallende steenbeugel	RI&E	
01-01-02	De Heurne	Ongeval	bezoekers vallen door lichtkoepel	RI&E	
21-01-02	Farmsum	incident	breuk korte schoor en spruit	De Molenaar	
26-02-02	Zuidwolde	incident	brekende ketting, dompend gevlucht	Dagblad vh Noorden	
01-03-02	Farmsum	incident	Lange schoor breekt af, valt door stellinghek	RIE	
09-03-02	Veenendaal	incident	wiekenkruis boort zich in woonhuis	De Gelderlander	
09-03-02	Meppel	Ongeval	Kind heeft letsel na val van trap	RI&E	
23-03-02	Eiten Leur	Ongeval	bezoeker heeft ernstig letsel na contact met wiek	GVM	
01-04-02	Gorle	Ongeval	molenaar heeft ernstig letsel na val	De Molenaar	
01-06-02	Tirns	Gevaarlijke situatie	bijsa ongeval schilders	De Molenaar	
01-08-02	Beesel	Ongeval	molenaar (bezoeker) geraakt door wiekenkruis	RI&E	
14-08-02	Halsteren	incident	Roedebreek	BN / de Stem	
01-09-02	Rijswijk	incident	Deel kruiwerk afgebroken	De Gelderlander	
01-09-02	Zaandam	Ongeval	Bezoeker heeft ernstig letsel na contact met gevlucht	RI&E	
01-11-02	Sneek	incident	Lange schoor breekt af	RI&E	
01-03-03	Nederasselt	incident	Delen van wieken breken af	De Gelderlander	
01-12-03	Weesp	Gevaarlijke situatie	Kinderen van 15 bedienen molen	Molens	
01-01-04	NH	Ongeval	Puber steekt vinger tussen draaiende delen	RI&E	
23-01-04	Emmen	Ongeval	molenmaker valt van stelling, ernstig letsel	Dagblad vh Noorden	
04-02-04	Texel	Ongeval	bezoeker geraakt door wiekenkruis, waarna val van stelling; ernstig letsel	NH dagblad	
20-03-04	Heij en Boeicop	incident	Molen op hol in storm	Internet	
16-12-04	Sprundel	Ongeval	Moelnaar heeft ernstig letsel na grijpen door draaiend deel	BN de Stem	
20-07-06	Wogmeer	incident	Roedebreek Nieuw Leven tijdens malen	Internet	
25-11-06	Kinderdijk	Ongeval	Molenaar heeft ernstig letsel na klap van wiek	Internet	
01-05-07	Haren	Ongeval	Kind valt door brekend vloerdeel: zeer ernstig letsel	Onderzoek	
04-07-08	Sloten	Dodelijk ongeval	Dood na val van stelling tijdens wiekdraaien	Internet	
01-01-10	Edam	Ongeval	Bezoeker geraakt door wiekenkruis: letsel	Onderzoek	
17-06-10	Alkmaar	incident	Roedebreek t Roode Hert	Internet	
28-05-11	Warken	incident	Bonkelaar langs koningsspil gezakt tijdens malen	Verzekering	
30-07-11	Terheijden	Ongeval	Bezoeker geraakt door wiekenkruis: ernstig letsel	AKG	
08-09-11	Radewijk	Dodelijk ongeval	Kind overleden na klap van wiekenkruis	AKG	
16-02-12	Kinderdijk	Dodelijk ongeval	Molenaar dood na bekneling in watergang	Internet	
09-04-12	Burum	incident	Molen volledig door brand verwoest	kranten, social media	discussie over herbouw als monument
02-10-12	Kampen	incident	Molenzeil om de askop	Verzekering	Geen
28-09-13	Lienden	incident	Vergeeten bezetketting uit te leggen	Verzekering	
28-12-13		incident	Heklat breekt terwijl leerling molenaar in wiek klimt om zeil voor te leggen; op 6 a 7 m hoogte boven de stelling. Heklat was in het verleden aangetast en deels vervangen. Alleen hele latten vervangen en geen dekkende verf gebruiken: overleg met molenmaker.	Melding	
06-01-14	Winsum	incident	As uit pensteen gelicht door te straf vangen	Verzekering	OR en VC's
06-02-14	s-Gravenzande	incident	Afgeworpen wiekenkruis bij vangen met veel wind (14-17 m/s). Er is sprake van storm in de zin van de verzekeringspolis, maar dat is niet de oorzaak. Een onderzoek wijst de vang aan als de oorzaak. Er hadden zich al vaker problemen met de vangvoering voorgedaan en na het ongeluk is de vangvoering ook vervangen. De stichting was voor deze bedrijfsschade niet verzekerd. Op basis van een rapport zou de molenaar de schuld in de schoenen geschoven krijgen. Deze zou gekneppeld hebben. Hoewel er sterke aanwijzingen zijn, dat dit inderdaad is gebeurd, kon het niet bewezen worden. De zaak is geschikt.	Verzekering	Verslag OR in Gildebrief
10-03-14	x	incident	Kruikabel vastgelopen tussen monnik en achterzijde kruirad. Oorzaak: een verkeerd aangelegde elektrakabel zorgt ervoor dat de molenaar de haak niet op de juiste wijze in kade stelling kan haken, waardoor de kruikabel makkelijk van het kruirad afloopt.	Melding	
23-07-14	x	incident	Tijdens het draaien op een straffe, in richting variërende (NO – ZO) oostelijke wind zijn diverse wervels van de buitenste windborden verdraaid, waardoor uiteindelijk het eindbord tijdens het draaien is afgeworpen.	Melding	
26-08-14	Ommen	incident	Geknikte roede, as uit penlager getild	Verzekering	Gildebrief
21-09-14	Coevorden	incident	Tijdens het kruien raakt het gevlucht een geparkeerde hoogwerker	Verzekering	Geen
17-11-14	x	Gevaarlijke situatie	De molen heeft een hele hoge opstap om in de wieken te komen. Daarom hadden we er een krukje onder geplaatst. We zouden samen een windbord terugplaatsen. Ik zat op een meter of 3 in de wieken en mijn collega stapte op het krukje. We hadden beiden het windbord vast. Op dat moment wilde ik de volgende heklat pakken en ging omhoog, maar hij trok het windbord juist naar beneden. Het gevolg was dat ik misgreep en naar beneden roetste en boven op mijn collega neerkwam. Op de schrik na is er verder niets ernstigs gebeurd.	Melding	

Molenincidenten sinds 1975

01-12-14	x		Gevaarlijke situatie	Op zaterdag xxwas een draaidag waar extra publiciteit aan is gegeven. Veel bezoekers hebben de molen bezocht en ook een journalist van een regionale krant had een afspraak met de molenaar om verslag te doen van deze dag. Op het moment dat hij met de journalist op de steenzolder staat, hoort hij een klap bij me in de buurt. Het leek van een zolder lager te komen. Daar aangekomen bleek het ijzer, dat tussen de kruisvonder en lichtboom zit, aan de lichtboomzijde was losgekomen. Het gevolg hiervan is dat de kruisvonder, met pasbalk, naar beneden is gaan hangen en het ijzer heeft ook een zwaai naar beneden gemaakt. Gelukkig is niemand door dit ijzer geraakt, maar mede gezien het feit dat een leerling net met een paar bezoekers op de meelzolder stond had dit zomaar anders kunnen afgelopen. De oorzaak werd vrij snel achterhaald. De bevestiging van het ijzer aan de lichtboom bestond slechts uit een losse pen. Deze pen werd gedragen door het hout van de lichtboom en was gestoken door een van de stelgaten van het ijzer. Door het gewicht van het lichtwerk bleef dit op zijn plek zitten. Dit is in de 10 jaar dat ik op deze molen kom altijd goedgegaan, waardoor we er nooit echt bij stil hebben gestaan dat het pinnetje niet geborgd is. Waarschijnlijk is bij het demonstreren van het lichtwerk (de steen bijhouden terwijl deze uit het werk staat), de druk van het pinnetje afgestaan op het moment dat de	Melding, lokale krant	Enkel het lichtwerk weer op zijn plek zetten was voldoende. Wel was de journalist nog steeds aanwezig en het voorval werd kort beschreven in de krant, ondanks het verzoek dit niet te doen. Wij zijn van mening dat de bovenstaande maatregel voldoende is. Het is echter een leerzaam moment geweest want dit punt is bij de RIE over het hoofd gezien. Omdat het altijd al zo heeft gezeten is er niet bij stilgestaan
15-01-15	Alkmaar		incident	Afgevoerd wikenkruis tijdens draaien met veel wind	NH Nieuws	Verslag OR in Gildebrief
19-01-15	x		Gevaarlijke situatie	Na flinke sneeuwval ligt er sneeuw op de roeden. Teruglopen gevluucht door ca. 200kg natte sneeuw. Kan persoonlijk letsel veroorzaken als dat naar beneden valt.	Melding	Gildebrief
01-03-15	x		incident	Vertikale staander steenkraan kapoet. Bij het lichten van de looper werd plotseling een krakend geluid gehoord. De looper was toen ca. 20 cm boven de ligger. Deze opening werd snel opgevuld met balken en spieën. Bij nadere inspectie bleek de verticale staander ter plaatse waar de horizontale dwarsbalk via een pen en gat verbinding hiermee verbonden is, te zijn gescheurd //gespleten over korte lengte (max 10 cm scheuren). De pen en gat verbinding is d.m.v. een doorgaande ijzeren band (breedte 35 mm; dikte 9 mm) aan beide zijden over een lengte van ca. 50 cm verstevigd. Daar de steenkraan van een verlaag voorzien is, is de houtsoort moeilijk te bepalen. Uitgegaan wordt van eikenhout. De steenkraan in zijn huidige vorm wordt waarschijnlijk al meer dan 100 jaar gebruikt. Er zijn uitwendig geen tekenen van aantasting door houtrot, houtworm ed. te zien. Wel is ter plaatse van de scheuren zichtbaar dat de nervenstructuur daar niet verticaal verloopt	Melding	De verticale staander is vervangen door een nieuwe van dezelfde afmetingen en houtsoort. Het voorval en de constructie van de steenkraan in meer details aan het jaarlijkse overleg van de Veiligheidscoaches worden gerapporteerd.
04-04-15	x		Gevaarlijke situatie	Op 4 april 's middags draaide de molen bij 4Bf en volle zeilen 50 á 60 enden toen er plots van buiten geschreeuw klom. Het bleek dat het bevestigings-oog van de bezetketting was afgebroken. De molen had zichzelf daarna in beweging gezet en kruid ruimend met het stevig ronddraaiende wikenkruis richting het restaurant dat (te dicht) naast onze molen staat. Nog een meter of twee of de wiken zouden delen van het dak eraf hebben geslagen. Met de eigenaar van het restaurant samen tegen de staart gaan hangen terwijl mijn collega de vang erop gooide.	melding	Er zit nu een soort beugel op met twee bevestigingspunten. Incident is vermeld in Gildebrief
08-04-15	Hasselt		incident	De steenspil was middels een touw bevestigd aan een hijsinstallatie en omhoog gehesen. Boven in de spil zit een gat waardoor het touw was gehaald. Tgv het gewicht van de steenspil (zo'n 500 kg) en een slingerende beweging hebben de zijkanalen van dat gat als een mes gefungeerd en het vrij nieuwe touw doorsneden. De steenspil is gevallen, met de klauw door de vloer gestoten en daarna op zij gevallen. Deze bleef daarna hangen tussen de maalkuip en de steenkraan.	Verzekering	Volgende keer een D sluiting aan de steenspil bevestigen, en daaraan het touw vastmaken. Beter een ketting als bevestigingsmateriaal gebruiken, touw is minder geschikt.
01-04-15	x		Gevaarlijke situatie	Veiligheid dakdekker in geding. De molen moest helemaal omgekruid worden, daarom de roeketting in de wiek gehangen. Op het dak van de burens, dat erg dicht bij de molen ligt, was een dakdekker bezig. De wind stond zo dat de wiken dichtbij de dakdekker uitkwamen. Ik wilde daarom zeker weten dat ik veilig kon draaien zonder dat hij in gevaar zou komen. Maar daardoor was ik de roeketting in de wiek vergeten, toen ik de vang eraf trok. Gelukkig snel door, doordat de ketting ging rammelen en de molen weer tot stilstand gebracht na een kwartslag draaien. De ketting bleef gelukkig hangen. Vervolgens de wiek die beneden stond de "verkeerde" kant opgeduwd, zodat de wiek met de roeketting weer naar	melding	facebook Gilde. Het afwijken van de standaardstappen en –procedures door de dakdekker op het dak van de burens. Teveel afgeleid om zijn veiligheid te garanderen en daardoor ander gevaar geïntroduceerd
01-04-15	x		incident	Kruirad breekt af. De molen is uitgerust met een heel groot kruirad waarin wordt gelopen. Toen de houten munnik plotseling brak, viel het rad met de molenaar erin achterover naar beneden. Gelukkig werd het rad opgevangen door een hek, in plaats van dat het met het volle gewicht op de molenaar viel.	melding	
01-05-15	x		incident	Vangstok breekt. Tijdens het draaien met de molen is de vangstok doormidden gebroken, ter hoogte van het bevestigingspunt aan het achterkeuvelens. Het gevolg was dat de vang in een keer erop klapte en de molen abrupt tot stilstand kwam. Het achterste gedeelte van de vangstok is langs de korte schoor naar beneden gegleden en gelukkig niet in één keer naar beneden gestort. Nog belangrijker is dat de molenaar niet onder de vangstok stond en dus ongedeerd bleef. De oorzaak is houtrot op de plek waar de leklatjes zijn aangebracht. Deze voorkomen dat het water naar binnen loopt, maar maakt de plek waar ze zijn aangebracht juist weer	melding	
07-05-15	x		incident	Bij het aftappen van maalgoud uit de kollergang wordt, bij draaiende molen, één strijker gelicht, de andere strijker (met 'bakje') neergelaten en de aftapschuif geopend. Op 7 mei 2015 werd bij het aftappen van kaneel deze werkwijze toegapast. Tijdens het neerlaten van de strijker 'hapte' deze in de opening van de schuif. Door het happen van de strijker brak de zware eiken balk (doorsnede ca. 20x20 cm), waaraan het strijkermechanisme is bevestigd, evenals een deel van de hulpconstructie voor het lichten en neerlaten van de strijker. Tevens werd de plaatstalen kuip rond de ligger, ter plaatse van de schuif, licht ontzet. De molen kwam hierdoor niet tot stilstand (de kollergang kan niet bij draaiende molen 'in het werk' worden gezet). Tijdens het lichten van de strijker (dit gebeurt d.m.v. een kort stuurtouw) glipte het touw uit de hand van de molenaar (melder). Hierdoor kwam de strijker weer op het 'doodbed' terecht.	melding	Bij het aftappen dienen de handelingen in onderstaande volgorde te worden uitgevoerd: 1. Lichten van de strijker d.m.v. het stuurtouw; 2. Neerlaten van de strijker met het bakje d.m.v. een hefboom; 3. Openen van de aftapschuif
09-05-15	Loenen		incident	Molenzeil om askop	Verzekering	
01-06-15	x		Gevaarlijke situatie	windbord uitgeworpen. Tijdens draaien met de molen ruim 60 enden, is een windbord uitgevallen omdat beide wervels losgedraaid waren. De windborden worden op deze molen geborgd met wervels in plaats van en bordveer. Daverende klap van het bord op de stelling, gelukkig zonder	melding	Overleg met molenaar om bordveer aan te brengen.

Molenincidenten sinds 1975

01-06-15	x	Ongeval	Assistent molenaar heeft wiekenkruis op gang geholpen met stellinghaak. Hij gaat op de rand van het schavothek zitten terwijl het wiekenkruis weer op gang komt. Wil na enige tijd terug naar de werkvloer en wil het draaiende wiekenkruis passeren. Slachtoffer is niet snel genoeg en krijgt nog net een knal tegen zijn hoofd. Een fikse schaafwond als gevolg. Bij zijn val bezeert hij ook een hand. Ik tref hem hevig geschrokken aan zittend op het schavot in de hoek van de borst en de luifel. De wond op zijn hoofd bloed vrijwel niet maar hij is wel behoorlijk geraakt. Een wond op zijn beschadigde hand kan met een pleister worden verbonden. Slachtoffer is gelukkig goed bij kennis en keert op eigen gelegenheid huiswaarts	melding	onveilige gewoonte, onveilig routinegedrag
30-06-15	Haarlem	Gevaarlijke situatie	Leerling en instructeur wisselen zeilen bij 5 Bft	Verzekering	Gildebrief
01-08-15	x	Gevaarlijke situatie	Beugel valt uit steenkraan. De beugels die onder de kraan hangen worden boven op de kraan door middel van een moer/schroef bijeen gehouden. Aangezien er door vrijwilligers en ook bezoekers wel eens aan de beugels wordt gedraaid, schroef je in feite de moer/schroef lost van de (dikke) bout waaraan de beugels hangen. De beugels en de (dikke) bout/schroef vielen uit de kraan op de grond. Naast de vrijwilliger was er niemand aanwezig, waardoor er geen letselschade is ontstaan door dit voorval.	melding	Per direct is er een gaatje geboord in de (dikke) bout, waarin een splitpen is geplaatst die de moer/schroef blijft borgen.
01-08-15	x	incident	Door houtworm aangetaste steenkraan breekt. Na het lichten van de loper heeft de steenkraan het begeven en is molensteen naar beneden gekomen.	melding	Bij de eigenaar aanvraag gedaan voor een nieuwe steenkraan
01-09-15	Gieterveen	Gevaarlijke situatie	Lamp wordt uit hand leerling gegrepen door draaiend bovenwiel tijdens inspectie.	Melding	
12-10-15	Gieterveen	incident	Rij kammen en staven kapot na malen "kleverige" gerst	Verzekering	Geen
21-10-15	Hoonhorst	Ongeval	Molenaar klimt in gevlucht voor opzeilen. Gevlucht gaat draaien tijdens dit opzeilen. Molenaar heeft ernstig letsel na sprong uit wiek. Gevlucht stond niet vast tijdens opzeilen.	Dalssennet	Website Gilde, Facebook Gilde
07-11-15	Leiden	Gevaarlijke situatie	Toerist haalt vang op terwijl er wordt afgezeild	Melding	Website Gilde
13-11-15	Den Oever	incident	7 hekklatten afgebroken bij malen met 4 volle bij 9 Bft	Melding na uitnodig	Website Wieringer Molens en Gildebrief 2/16
30-01-16	Wassenaar	Gevaarlijke situatie	Tijdens het afschieten van een zak meel (25kg) is deze uit de klem van het molenaartje geschoten en circa 15 mtr naar beneden gevallen. De papieren zak is gescheurd en een deel van het meel is op de vloer terecht gekomen en daardoor niet meer bruikbaar. 2. De vallende zak raakte de hand van de molenaar die beneden stond om de zak op normale wijze te ontvangen en te stapelen. Mogelijke oorzaak: 1. In afwijking van de in deze molen gehanteerde methode met het afschieten van één zak meel van 25 kg werd deze keer aan het andere eind van de afschietlijn een zak graan (circa 20 kg) vastgemaakt die met het afschieten dan naar boven zou moeten komen. Dit ging echter niet vanzelf en de molenaar moest meehelpen. Daardoor kreeg de afschietlijn een andere stand/hoeck. Dit leidde ertoe dat de afschietlijn en het molenaartje kort schuurde tegen het openstaande luik en vermoedelijk daardoor van de zak afgleed. 2. Het gebruik van papieren zakken. Het molenaartje is bedoeld voor juten zakken. Daarom wordt wel altijd bij ons een extra halve steek bovenop het molenaartje gelegd als extra borg. 3. Beide molenaars waren enigszins afgeleid, omdat er op het moment van afschieten bezoekers met kinderen	Melding	geen gebruik meer van molenaartje. Zakken meel worden nu in horizontale positie in een zeilzak gelegd en vervolgens afgeschoten.
13-02-16	Zuid-Beijerland	Ongeval	Bezoeker betreedt de stilstandende molen door gevluchtduur. Bezoeker verlaat de molen door afgesloten gevluchtsdeur en wordt geraakt door een wiek. Gevluchtduur is vanaf de buitenzijde gesloten terwijl de bezoeker in de molen was. De ander deur is geopend. De molen is losgetrokken. Bezoeker is niet gewaarschuwd. (Het is niet vreemd dat iemand een ruimte verlaat door de deur waardoor hij de ruimte is binnengegaan. De bezoeker kon niet weten dat het nu de gevluchtduur was. Het was niet bezwaarlijk geweest om de bezoeker even te waarschuwen dat hij de andere deur moest gaan gebruiken)	Melding	Mededelingen Bestuur, Contactavond GVM-ZH.
15-03-16	Oud-Zuilen	incident	Molen volledig door brand verwoest. Sterke aanwijzing van brandstichting.	kranten, social media	molen wordt herbouwd
7-5-2016	Marle	incident	Molenzeil om de askop	Verzekering	Geen
10-8-2016	Hoeksche Waard	incident	Loshangend linkerbovenhoektouw van om de achterzoom geslagen zeil raakt de kap en trekt deze los. Daardoor wordt ook de vang ontzet. De enden werden met de hand doorgehaald, zonder de molen op de vang te zetten. Bij een "plotselinge" windvlaag was het komende end niet meer te stoppen.	Verzekering	Website/Jaaroverzicht 2016
11-8-2016	Kortenhoef	incident	Molenzeil om de askop.		Geen
1-9-2016	Heinkenszand	Ongeval	Molenaars valt 6 meter omlaag. Hielfractuur. De molen heeft een zwaar brandwerend trapluik op de maalzolder. Dat luik is met een staaldraad via een katrol aan een contragewicht bevestigd. Tijdens het sluiten van het luik is de staaldraad gebroken. De molenaar heeft het luik op z'n hoofd gekregen en is gevallen. In de Basisopleiding wordt tegen het gebruik van staalkabels gewaarschuwd. De radius van de katrol was te klein. Het contragewicht was te licht. Er was steeds een ferme ruk aan het luik nodig om het te sluiten.	Verzekering	Website/Jaaroverzicht 2016 stichting
3-9-2016	Zonnemaire	Gevaarlijke situatie	Windboord eruit gewaaid.	GVM	Website/Jaaroverzicht 2016
3-9-2016	Nieuwekerk	Gevaarlijke situatie	Molenaar kruip bij draaiende molen met een bezoeker over het linker voeghout langs het draaiende bovenwiel naar voren.	GVM	Geen
10-9-2016	Zuidland	Ongeval	Kind van 8 komt achter afscherming van het gevlucht en wordt geraakt door een wiek. Het gevlucht was afgeschermd met een vlaggenlijn. Er was geen toezicht op de stelling.	Pers/Verzekering	Website/Jaaroverzicht 2016
1-10-2016	Nuhem	Ongeval	Molenaar letsel aan twee vingers onder een loshei. Kootjes van wijs- en middelvinger in de lengterichting gespleten, beide vingers aan onder- en bovenzijde opengebarsten, lymfevaten in beide vingers stukgeslagen.	Gilde intern. Geen melding ongeval.	Jaaroverzicht 2016. Molenstichting wil verder geen publiciteit
18-10-2016	Landsmeer-Twiske Molen	incident	windhoos veroorzaakt grote schade aan molen. Wiekenkruis volledig afgebroken	geen melding. Wel veel publiciteit in media	regelmatig update in nieuwsbrieven over herstel
2-1-2017	Zutphen	incident	Stormluik dat met slechts twee i.p.v. vier wervels was vastgezet komt naar beneden.	Verzekering	Geen
09-02-17	Rotterdam	Ongeval	Leerling molenaar struikelt over de bezetketting. Hij komt met z'n hand tussen de stellingdelen terecht en breekt twee vingers.	Melding	Geen
03-06-17	Cothen	incident	tijdens "Voor de Prins draaien" stormbord uit roede 4. Mogelijke oorzaak, loszittende wervel door krimpen van hout	melding	geen
07-10-17	Loppersum	Ongeval	Het is kinderdag op de molen. Slecht weer, desondanks de nodige jeugd (en begeleiders) op de molen. Halverwege de middag bezoekt ook een vader met zijn zoon de molen. Jongen is van het ondernemende type. Vader is op de stellingzolder en staat nog te praten met de tweede molenaar. Jongen ontglipt uit toezicht en klimt zelf vast naar beneden. Hij valt vervolgens van de trap tussen de eerste zolder en de waaierzolder. 112 traumahelicopter, ambulance. Na onderzoek geen ernstig letsel.	Melding	veiligheidscoach legt contact met molenaar
15-01-18	Betuwse Molens	incident	Tijdens het malen is het "mannetje" van de harp losgekomen. De harpsluiting zit als verbinding tussen de stellinghaak en de bezetketting. Gevolg: -verbogen harpsluiting -zelfkruisende molen tijdens het malen -een losse haak in de stellingdelen die naar beneden had kunnen vallen (is niet gebeurd) Geluk bij een ongeluk: de kruikabel was niet ver uitgelopen en de kap heeft zich over een afstand van ongeveer 5 meter kunnen verplaatsen. Buiten de harpsluiting geen materiële schade	Melding	geen

Molenincidenten sinds 1975

17-01-18	Nieuw-Vossemeer	Ongeval	bij het klimmen in de wiek tbv verleggen van een zeil is de molenaar door een heklat gezakt. De betreffende heklat was ingerot aan het eind; en tegen de gewoonte in klom de molenaar deze keer op de linkerkant van de wiek naar boven; "daar we zelf "pas geleden" een groot deel van de heklatten (ongeveer de helft) hebben vervangen, was ik eigenlijk helemaal niet bedacht op het feit dat er een rotte tussen zou zitten". Molenaar had een geschaafd scheenbeen.	Melding	Veiligheidsdeskundige legt contact met molenaar
3-3-2018	x	gevaarlijke situatie	De molen draait boven de wetering. Aan de achterzijde is het gevlucht keurig afgeschermd. Aan de waterzijde is dat normaliter niet nodig, maar nu ligt er 10 cm ijs. Een ouder echtpaar komt aanlopen over het ijs en betreedt de molenwerf aan de gevluchtzijde. De molenaar kon de molen gelukkig tijdig aanhouden. Als er ijs ligt, en de molen ook van die kant kan worden benaderd, dient ook aan de waterkant een deugdelijke afscherming van het gevlucht met een waarschuwend werking te worden geplaatst. Dat was niet gebeurd.	melding	Veiligheidscoördinator geeft een KVO en neemt de melding over op de lijst. Molenaar: Het gevlucht beveiligen met een deugdelijke afscherming met een waarschuwend werking.
14-4-2018	Nijeveen	Gevaarlijke situatie	Zelfkruier Nijeveen Voorval vond plaats tijdens en excursie voor (leerling) molenaars. Een aantal stonden op de stelling, terwijl boven hen de molenaar op het schavot rond de windroos bezig was met verwijderen van een vloerluis om de leerlingen beter zicht te geven op de constructie. Eén zo'n vloerluis glipte hem uit de handen en viel - onder luid geroep van de molenaar - via het achtkant op de stelling, gelukkig naast de op de stelling staande andere molenaars. Het betreft een zwaar luik en het is een val van circa 10 mtr.	melding	Stormluiken aan de voorzijde van een molen worden standaard voorzien van een touw tegen het vallen. Bij luiken uit het achterkeuvelens is dat niet standaard.
1-5-2018	regio Utrecht	ongeval	Bij het opsporen van een geluid in de kap bij draaiende molen is de arm van de molenaar gegrepen door een kneppestop en liep daar een flinke vleeswond op. Verder is het goed afgelopen.	Melding na uitnodiging	De les hieruit is: alleen je hoofd door het luik in de kap met draaiende molen om het geluid te lokaliseren. Daarna pas met stilstaande molen het euvel verhelpen.
12-05-18	Benthuizen	ongeval	Molenaar in opleiding is tijdens het overbrengen van "beginmaalsel" in het kropgat ernstig gewond geraakt. Zijn hand met aan zijn ringvinger een ring is in aanraking gekomen met het draaiende staakijzer en de klapschalen. De ringvinger is daardoor afgerukt. In het ziekenhuis is de vinger geamputeerd.	melding	
mei	Groot-Ammers	ongeval	kleine jongen (3j) valt van één van de trappen (halfzolder) 2,5 mtr naar beneden. Jongen was mogelijk even buiten bewustzijn, reageerde laat met huilen. Vooral nog niets gebroken, en onzichtbaar andere letsel onbekend. Jongen is met opa en oma naar huis gegaan. Daarna niets meer vernomen. Gemeld bij eigenaar molen.	melding via e-mail	beklimmen van aantal trappen in deze molen slechts bij hoge uitzondering toestaan.
18-06-18	x	gevaarlijke situatie	Gezien de extreme droogte van de afgelopen maanden bleken een aantal zeer belangrijke wiggan nabij de askop en bij bovenwiel, spoorwiel en rondsels los te zitten en een zelfs ondanks het wouterlatje weggevalen.	melding	melding gemaakt in GB. Verder heeft molenaar alle hekwiggen nagelopen en zonodig vastgezet
27-08-18	Westmaas	gevaarlijke situatie	I.v.m. de langdurige droogte zijn veel kammen van o.a. het spoorwiel los komen te zitten. Alle kammen met z'n tweeën nagelopen en opnieuw m.b.v. zeildoek vastgezet, waarna geborgd met een houten spie aan de binnenkant van de velg. Bij een kam waarvan de houten spie tussen de kruisarmen zat, is deze borging aan de aandacht ontsnapt. Tijdens het malen van tarwe waarbij het gevlucht zo'n 70 enden maakte (in dit geval het spoorwiel zo'n 35 omw/min) is de bewuste kam uit het spoorwiel geschoten.	melding	Onoplettendheid bij de controle of na het vastzetten alle borgwiggetjes van de kammen wel aanwezig waren. Betere controle na dit soort werkzaamheden.
20-09-18	Melick	gevaarlijke situatie	windbord vliegt weg uit draaiend gevlucht (Oud Hollands). Bordschroot was losgekomen, de spijkers waarmee het bord vastzat waren afgebroken en deels losgekomen. Betreffende end staat altijd boven nadat molen wordt stilgezet, heeft kennelijk meer last van roestvorming e.d.	melding	achterstallig onderhoud (schilderwerk), droogte van afgelopen periode en niet periodiek controleren van het gevlucht
03-11-18	Harderwijk	ongeval	Bij het verlaten van de stelling, bij het neerdalen naar de meelzolder heeft een bezoeker de laatste trede gemist en is op haar rug gevallen. Na enige tijd probeerde ze omhoog te komen maar al spoedig wilde ze weer liggen. Mevrouw kon wel haar benen bewegen maar klaagde over pijn in de onderrug. Ambulance gebeld. Na onderzoek is zij door de ambulance medewerkers via de trap naar beneden geleid en naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Inmiddels bericht ontvangen dat zij na onderzoek, met de nodige pijnstillers naar huis is gebracht.	melding	Niet goed opgelet. Het betreft een trap van 5 treden van de stelling naar binnen. De trap bevindt zich bij een achtkant stijl, dus in een hoek en de treden zijn door het gebruik wat donkerder geworden. Dus minder goed zichtbaar. Overwegen om rood/witte strip op trede te zetten.
nov	Den Oever	ongeval	Lichtboom van maalkoppel schiet los met steen in gelichte toestand door losraken stuurtouw met contragewicht bij het terug plaatsen van kuipdeel na schoonmaken maalkoppel. De lichtboom slaat tegen neus en oogkas. Voor het terugplaatsen van het kuipdeel moest de lichtboom enigszins van de maalstenen weggetrokken worden en in de middenstand gezet worden. Het stuurtouw zat met slecht 1 slag rond de lichtboom. Vermoedelijk is het contra gewicht op de grond komen te staan waardoor het stuurtouw van de lichtboom raakte. Daardoor schoot deze los en omhoog tegen het hoofd.	melding	Het stuurtouw wordt geborgd door een houten haak, waardoor deze niet meer ervan af kan schieten.
30-12-18	Schoorl	incident	Tijdens draaien zonder zeilen breekt een end van de buitenroed van de Groetmolen ter hoogte van de askop. Het end is aan drie zijden losgescheurd.	geen	Onderdeel van werkgroep Onderzoek roedebreken
01-03-19	Wassenaar	incident	Molen moest 180 worden gekruidd. Windkracht 7 achter op de molen. Kettingen en touw met stellinghaak die het gevlucht vastzetten werden in het gevlucht gehangen. Na vroegtijdig en onnodig losmaken van kneppestouw begon tijdens het kruien de molen snel achteruit te draaien. Daardoor bewoog end met ketting en touw en stellinghaak naar bovenste stand. Het touw met stellinghaak zwaaide ongecontroleerd heen en weer. Door de kneppest aan te halen kwam molen tot stilstand. Molen gekruidd en gecontroleerd bovenste end naar beneden laten komen.	melding na uitnodiging	kneppest niet voortijdig losmaken.
09-03-19	Wassenaar	incident	Bij hevige wind (6 bft) hapert de vang. Vang grijpt plotseling aan waardoor gevlucht direct tot stilstand komt en vervolgens een kwartslag terugdraait. Springbeugel gebroken, lendestut versplinterd, en doordat de pen van de as van de pensteen is gelicht en scheef op de steen neerkwam is een stuk van de pensteen afgebroken.	melding	Molenmaker constateert dat bovenwiel scheef op de as zat. Mogelijke oorzaak door droogte van afgelopen zomer zijn wiggan tussen as en bovenwiel losgekomen.
16-03-19		incident	De aandrijfpoelie is tijdens het proefdraaien met de stationaire dieselmotor kapot gegaan en deze is door de ruimte gevlogen. Bij dit ongeval is gelukkig niemand gewond geraakt. Zie separaat PDF document	melding	Zie separaat PDF file
30-03-19	Ermelo	ongeval	persoon is gestruikeld over de kruikabel en met zijn hoofd op drempel van de stellingsdeur. Hoofdwond geplakt door huisarts, lichte hersenschudding	melding	Kruikabel was ter plaatse niet goed zichtbaar. Te snel willen verplaatsen. Kruikabel was aan uit einde al voorzien van gele betontape. Deze tape nu ook verder over de kruikabel aan gebracht.
14-05-19	Ede	ongeval	Persoon struikelde over de doorlopende kruiketting en kwam met zijn hoofd tegen de staart (kettingkast) van de molen. Hierdoor ontstond een fikse hoofdwond boven zijn linkeroog.	melding	nog meer waarschuwen.
31-08-19	Hatterm	ongeval	Tijdens het luien was de wind erg onregelmatig, dus ook de opwaartse snelheid. Hierdoor is de vrijwilliger verrast. Door de beknelling is er een wond ontstaan aan de vinger welke in het ziekenhuis gehecht moest.	melding	
02-11-19	Urmond	incident	Tijdens het lichten brak de riem plotseling en scheurde de omhoog springende lichtboom raketings langs het gezicht van de molenaar.	melding	Zie separaat document "Riembreuk"

Molenincidenten sinds 1975

09-11-19	Putten	incident	In de loop van de dag tijdens het malen, bleek de wind wat geruimd, en de molen gekruidd, vervolgens het hek ter afzetting vergeten te verplaatsen. Hierdoor liep na het lichten van de vang het eerstvolgende end tegen het hek, met als gevolg de fok licht beschadigd.	melding	geen
08-12-19	Made	incident	stormplank uitgeworpen, boven op molenerf, plank in drie stukken kapot	melding	Molen stil totdat wiekenkruis is gecontroleerd.
14-12-19	Bodegraven	incident	Door hevige bui was de wind aangewakkerd en geruimd. De molen liep door de vang. Krimpand om de molen gezwicht met de staart. Door rukwinden is hekwerk van buitenrode afgebroken. Verder schade aan afzetting en dak nabijgelegen restaurant	melding	er volgt een verslag
21-12-19	Ermelo	ongeval	Een leering molenaar heeft op Molen De Koe te Ermelo een hoofdwond opgelopen, doordat hij met zijn hoofd tegen een uitstekende scheer van de vangbalk kwam. De vangbalkhing, in verband met de windrichting, precies boven het trapgat van dekapzolder. De MIO is bij de Huisartsenpost te Harderwijk geweest om dewond te laten plakken.	melding	geen
31-12-19	Boven-Karspel	incident	Brand in de molen door vuurwerk, volledig uitgebrand	melding	geen
31-12-19	Lattrop	incident	Brand in de molen door vuurwerk, veel (water)schade, molen is te herstellen	melding	geen
07-07-20	Molenlanden	incident	35 jaar oude roede van de Goudriaanse molen scheurt 1,5 mtr boven de askop bij een matige wind	melding	roedebreek wordt onderzocht. Onderdeel van de werkgroep.
22-08-20	Hazerswoude-Dorp	incident	Kammenbreuk, 20 van de 58 kammen uit bovenwile afgebroken of beschadigd. Vermoedelijke oorzaak versleten kammen. Stonden in onderhoudsplan voor vervanging in 2030. Wind was vlagerig.	melding	Was geen kwestie van krimpand hout door droogte. Bovenwiel en kammen regelmatig nagelopen.
12-09-20	Vlaardingen	incident	Molen Aeolus. Heklat breekt af, terwijl molenaar erop klimt voor opzeilen. Geen persoonlijk letsel.	melding	Heklatten rotten door op de plek waar ze met wiggen in de roe vast zitten. Het betreffen onbehandelde houten heklatten. Vastgesteld is dat vaak dezelfde roe beneden wordt gezet. Heklatten regelmatig controleren.
21-09-20	Hoogeveen,	ongeval	Molen de Zwaluw. Molenaar raakte bij het schoonmaken van de mengketel met zijn voet bekneld tussen de mengtrechter en de vijzel. Hij heeft geprobeerd zichzelf te bevrijden, maar dat lukt niet doordat hij geen houvast had en met zijn gewicht op de beknelde voet leunde. Collega molenaar heeft de brandweer gebeld en die heeft hem losgesneden met een slijptol. Daarbij is extra gelet op brandgevaar, vanwege het meel.	melding	Bij schoonmaken van de ketel wordt deze altijd uitgeschakeld met een veiligheidschakelaar. Er was bij het schoonmaken een tweede persoon aanwezig, die heeft de hulpdiensten gewaarschuwd. Er zat een serviceluid in de ketel, maar dat zat aan de hoge kant, bovenin de ketel. In de nieuwe ketel komt er een luik aan de onderzijde, waardoor je er niet meer in hoeft te klimmen. Er was geen trapje of vlinder. Bij schoonmaken moet je in de ketel klimmen en dan steun/leun je op de vijzel. Daarop is de molenaar uitgegleden en kwam met zijn schoen en voet bekneld. Door zijn eigen gewicht drukte dat steeds verder. De assistierende molenaar heeft nog wel een band onder de oksels van de beknelde molenaar kunnen doen om zo de druk wat te verminderen.
21-09-20	Nieuw Scheemda	incident	Roede end breekt af ter hoogte van askop	geen	Roedebreek wordt onderzocht. Onderdeel van de werkgroep.
26-09-20	Vlaardingen	ongeval	Molen Aeolus. MIO valt van trap van meelzolder naar derde zolder en breekt daarbij zijn heup. Mogelijk natte zolen, het had geregend bij het afzeilen.	melding	geen
02-10-20	Haarlem	gevaarlijke situatie	Molen Adriaan. Bij het sluiten van het luik, breekt een tier van het touw waarmee het luik bevestigd was en valt daarna op het hoofd van de molenaar. Geen letsel	melding	Beschadigd touw vervangen. Regelmatig controleren van dergelijke verbindingen.
02-10-20	Wittem	ongeval	Watermolen Wittem. Molenaar merkte dat het sluisje niet voldoende afslot aan de onderzijde. Na herhaaldelijk open en dicht doen, heeft hij de schuif hoger opengedraaid met de bedoeling deze door zijn eigen gewicht te laten vallen om zodoende een betere afdichting te krijgen. De schuif is van hout en rust op beton. Toen hij de schuif omhoog had gedraaid en de pal open had gezet bleef de schuif hangen. Hij heeft de schuif toen met een voet naar beneden getrapd waarna deze omlaag viel. Bij deze actie heeft hij zich blijkbaar met zijn linkerhand bij de tandheugel vastgehouden waarbij het topje van de middelvinger tussen de tandheugel is gekomen. Deze heeft als een guillotine en hoek uit de top van de vinger geknipt.	melding	Tandheugel is daarna afgeschermd. Bekeken wordt of smering van schuif kan worden verbeterd.
05-10-20	Ganzedijk	gevaarlijke situatie	Udema's molen. Bij het kruien van drie velden, voor het gemak de roedeketting in het gevulcht gehangen. Bij het lichten van de vang dit vergeten, waardoor de roedeketting meebewoog met gevulcht. Tijdig opgemerkt, molen gevangen, handmatig teruggedraaid en roedeketting	melding	Niet afwijken van vaste procedures.
27-10-20	Sint Johannesga	gevaarlijk situatie	Werknemers van een kabelmaatschappij kwamen het glasvezelnetwerk aanleggen. Er moest een verbinding gemaakt worden van de grote kabel langs de weg naar de buitenmuur van de molen. Daarbij zijn de medewerkers zonder de molenaar te informeren over het afzethek gestapt, om binnen een meter van het draaiende gevulcht een gat te kunnen graven. Van binnenuit zag de molenaar de werkzaamheden en is meteen naar buiten gerend om de molen stil te zetten, zodat de gevaarlijke situatie voorbij was en er veilig gewerkt kon worden. De molenaar heeft de werkers aangesproken op hun gevaarlijke gedrag.	melding	Geen directe gevolgen, voorval is wel gemeld bij de hoofdaannemer (BAM) en die is devolgende dag nog eens komen kijken. De hoofdaannemer zou de onderaannemer aanspreken op de gevaarlijke situatie en heeft excuses aangeboden. Werkers zijn van oost-Europese afkomst, werken onder grote tijdsdruk voor en hebben misschien minder opleiding in veilig werken (?). Hadden ook niet bedacht dat de molenaar in de buurt zou kunnen zijn, hebben ook niet aangebeeld of gekeken of er iemand binnen was. Durfden misschien ook niet aan te bellen door taalbarrière. De leidinggevende van het groepje zag
20-01-21	Sint Johannesga	gevaarlijk situatie	Onderaannemers van een kabelmaatschappij kwamen het glasvezelnetwerk aanleggen. Een kabel die eerder is gelegd en tegen de muur van de molen aan ligt moest gecontroleerd worden. Daarbij is een medewerker zonder eerst bij de molen te informeren langs de rood/witte afzetbalk gelopen, om binnen twee meter van het draaiende gevulcht zijn inspectie te doen. Van binnenuit zag de molenaar de werkzaamheden en is meteen naar buiten gerend om de molen stil te zetten, zodat de gevaarlijke situatie voorbij was en er veilig gewerkt kon worden. De molenaar heeft de werkers aangesproken op hun gevaarlijke gedrag.	melding	Dit is al de tweede keer dat werkers langs de afzetting liepen, of over hekken klommen. De eerste keer was op 27 oktober 2020. De hoofdaannemer is geïnformeerd, zal zijn onderaannemers er op aanspreken en gaat voor toekomstige werkzaamheden de instructies aanscherpen. Als de molen draait, moeten de medewerkers van de kabelmaatschappij eerst aanbellen bij de molen om te vragen of deze stil gezet kan worden
03-03-21	Geesteren	incident	Molen De Ster was aan het malen en had een gang van 20 enden. Molen kwam plotseling tot stilstand. Gevolg hiervan was dat er drie kammen zijn gebroken in het bovenwiel. De bevestiging haakijzers van het buikstuk aan het voeghout zijn uitgebogen. Als gevolg hier van kwam er meer ruimte in de vang en kwam de vangbalk aan het uiteinde ca 30 cm lager te hangen.	melding	Vangbalk heeft waarschijnlijk op punt sabelijzer gelegen. Na ca 10 minuten draaien is de vangbalk eraf geschoten. Voorkomen door tokkelen en vangtouw borgen.
06-03-21	Bergen	ongeval	Molenaar valt van trap. Ernstig persoonlijk letsel. Niet in de gelegenheid iemand te waarschuwen, was ook alleen op de molen. Echtgenote vindt hem paar uur later. Hulpdiensten hadden veel moeite p=molen te bereiken.	melding	Onderzoek door calamiteiten team van GVM en DHM. Lessen in Gildebrief 2021/3

Molenincidenten sinds 1975

30-03-21	Westmaas	gevaarlijk situatie	Bij het uitspannen (vier volle) van molen Windlust was het koud en de molenaar had beetje haast. Molenaar begon daarom de afzetting al weg te halen terwijl nog niet alle zeilen ingenomen waren. De MIO stond aan de vang. De molenaar was echter afgeleid en lette onvoldoende op de MIO die de vang bediende om het volgende zeil uit te spannen terwijl de molenaar in gedachte richting komende wiek liep. Stom, stom, stom! De MIO schrok en realiseerde zich dat ze mij niet zag terwijl ze de vang bediende, iets wat ik altijd zeg: "Als je de vang ophaalt, kijk waar de ander is". Er is geen contact geweest tussen de wiek en mij, maar het zou best wel eens kunnen gebeuren.	melding	Verkeerde volgorde aangehouden van de werkzaamheden bij het uitspannen. Gedachteloos met andere dingen bezig geweest. MIO heeft niet opgelet bij bedienen van de vang. Goede volgorde en procedure van uitspannen aanhouden. Niet laten afleiden. MIO's instrueren dat zij de ander altijd moet zien bij het ophalen van de vang.
08-05-21	Stramproy	incident	Tijdens luien kon het luiwerk niet afgeschakeld worden. Hierdoor werd zak met maalgroed om de luias geslagen. Gevolg een graanregen en een losgeslagen balustrade.	melding	Uiteinde stuurtoew was losgemaakt omdat het in de weg zat met handmatig luien. Hierdoor kon de wipstok in zijn scharnierpunt verschuiven. Door onvlakke luitafel beweegt de wipstok heftig tijdens het bedrijf. In vervolg stuurtoew niet losmaken en de wipstok die het luiwiel (met hefboom) bedient, voorzien van extra klosjes zodat verschuiven in zijn scharnierpunt niet meer kan voorkomen.
07-07-21	Schermerhorn	incident	roedebreuk	melding	Roedebreuk wordt onderzocht. Onderdeel van de werkgroep.
24-07-21	Vorden	incident	Tijdens het draaien raakt molenzeil raakt los (of was al los) en slingert om de molenas. Na enkele opwentelingen merkten de molenaars het incident. Zeil is volledig kapot.	melding	De hoektouwen waren vernieuwd. Vermoedelijk bij opzeilen vergeten vast te zetten.
02-08-21	Hasselt	incident	gevlucht stond nog vast toen de molen met behulp van de lier op de wind werd gezet, waardoor de pal brak	melding	Door drukte op de molen vergeten. Hoofd er beter bij houden.
28-08-21	Rotterdam	incident	Bij de stellingmolen De Ster viel een waarschuwbord (stopbord) bij het ophangen tussen de stellingsplanken naar beneden en kwam op de stoep terecht vlak naast een passant	Melding	Het bevestigingshaakje sloot niet goed. Haakje vervangen door een touw.
23-09-21	Hoogmade	incident	Rustig weer, windkracht 4, poldermolen eerst met vier halve, later met vier volle zeilen opgezeild. Plotseling komt de molen krakend tot stilstand. Op dat moment draaide de molen 40 tot 60 enden. Molen op de vang gezet en aan de ketting. Daarna inspectie in bovenhuis. Koningsspij is versplinterd net onder de bovenschijfloop. Met hulp van de molenmakers is het bovenste deel van het koningsspij en de bovenschijfloop verwijderd. Het bovenwiel kon zo vrij draaien waardoor de molenaar de wieken kon draaien en kon afzeilen. Geen schade aan kamwielen en schijflopen.	melding	Eerste gedacht was vastlopen van scheprad. Dit bleek echter vrij te kunnen draaien, er was geen schade aan het scheprad. Nader onderzoek van het koningsspij geeft aan dat deze al voor het incident behoorlijk verzwakt was en door de torsiekracht het heeft begeven. Bij herstelwerkzaamheden tevens waterloop grondig inspecteren.
27-11-21	Vlaardingen	incident	Losgekomen zwichtlijn draait om molenas. Mogelijk veroorzaakt door loszittende knoop van de zwichtlijn. Even daarvoor was er een bui langsgekomen die de molen deed versnellen. De zwichtlijn is bij de molenas doorgesneden en verwijderd. Zinken beschermplaat beschadigd.	melding	Betere controle van de bevestiging van de zwichtlijnen.
03-12-21	Brielle	incident	Vangbalk bij draaiende molen valt van de haak. De molen stopte daardoor abrupt. Beschadiging aan het boshout rondom het bovenhuis en het bovenwiel moet opnieuw gecentreerd worden rondom de molenas	melding	Onvoldoende controle of de haak wel goed om de haakpen van de vangbalk zat.
06-12-21	Renkum	ongeval	Leerling-molenaar valt van de luizolder op de steenzolder, een val van circa drie meter. Tijdens het schoonmaken van de balken is betrokkene tussen de vloerplanken gevallen. De vloerplanken sloten niet aan. Ernstig rugletsel	melding	Gemeld bij de de inspectie SZW. Beoordeeld het voorlopig als een restrisico. Onfortuinlijk ongeval.
19-01-22	Broeksterwals	incident	Molen slaat op hol door weigering vang. Na controle bleek er rookvorming te zijn langs de pal. Molenaar belt 112 en begint met blussen. Brandweer blust af.	melding	Werkvang wordt gecontroleerd naar aanleiding van incident.
18-02-22	Heumen	incident	Bij stilstaande molen breekt tijdens strom de staartbalk af. Gevlucht was licht in de vreugd komen te staan doordat de staart aan de rechterzijde zijn lange-schoor kwijt was, de kap een lichte krimpde draai had gemaakt en het gevlucht strak in de ketting kwam te staan. Het bovenwiel stond klem op de pal.	melding	Vermoedelijk is door de harde wind, een zeer slechte biotoop en de harde windstoten de lange-schoor aan de rechterzijde gaan "zwiepen" in de wind en uit zijn haak van het hangijzer geschoten. De lange-schoor is vervolgens losgerukt uit de lange-spruit (bout hangt er nog in) en vervolgens uit de bout aan de staart getrokken; de lange-schoor is langs de muur geschampt en in de tuin gevallen. De kruiler is hierdoor omgeslagen en heeft de staartbalk op een, eerder aangebrachte las in de staart, afgebroken. Nieuwe staartbalk en korte
25-02-22	De Blesse	incident	Molenaar gaat de molen kruien (voeghouten kruiwijk), maar vergeet eerst de kruiketings waarmee het gevlucht vast staat los te maken. Gevolg is dat de staartbalk waaraan het kruiwiel is bevestigd breekt.	melding	De volgorde der dingen bij het gaan draaien/malen met de molen blijft belangrijk. Sommigen werken een checklist af.
01-04-22	Oostendorp	ongeval	Molenaar geraakt door draaiende wijk. Degene die de vang lichtte was onvoldoende op de hoogte dat een andere molenaar was teruggelopen naar het gevlucht.	melding	Wie licht die zwicht. En goede afspraken maken.
01-04-22	Hoonhorst	ongeval	Kind valt van trap circa 3 mtr naar beneden. Moeder liep voorop, grootvader achteraan, kind verliest evenwicht	melding	Jonge kinderen op de molen (met steile trappen) is een risico
14-04-22	Hellevoetsluis	incident	Tijdens draaiene is een windbord losgeraakt en op het plein rond de molen gevallen terwijl een persoon daar passeerde. Persoon is niet geraakt, maar wel hevig geschrokken. Afgezien van het windbord geen verdere schade.	melding	Als aanvulling op de bestaande inspectie word nu ook gevoeld of de wervels vast zitten. Men gaat op zoek naar een borging die minder afhankelijk is van menselijke controle.
16-04-22	Gronsveld	incident	Leerling-molenaar van de Torenmolen bedient de vang onjuist. Daardoor komt de molenas ongecontroleerd tot stilstand. Schade aan de molen.	melding	Leermoment in opleiding
23-04-22	Westernieland	onveilige situatie	Molenaar bevestigt het tuig van de valbeveiliging aan de stut of korbeel naast de keerstijl. Dit is potentieel onveilig. Zo'n stut is vaak stomp gemaakt en vastgeklemd tussen ondiep uitgehakte uitsparingen in de windpeluw en in de keerstijl. Geen lip met pen en gat verbinding, zoals in een achtkantconstructie. Bij de betreffende molen is de stut door houtkrimp nogal ruim tussen de uitgehakte opening en kan bewegen. Een ruk aan het touw of bij een val, waarbij de ASAP in werking treedt, is al voldoende om de stut eraf te rukken. Dan heeft de valbeveiliging geen nut meer. En zo'n stut kan ook op de hoofden van de mensen op de stelling terecht komen.	melding	
07-07-22	Hulshorst	incident	Windbord vliegt uit gevlucht tijdens het malen. Komt terecht op openbaar toegankelijk terrein en is volledig kapot.	melding	Onderzocht wordt of windveer ontbrak. Extra fysieke en visuele controle voor en tijdens het malen.

Molenincidenten sinds 1975

07-07-22	Grathem	ongeval	Tijdens onderhoud aan het waterrad. Er moesten nog enkele moeren worden nagetrokken en hierbij moesten we, mijn collega en ik, ons in het waterrad begeven. Vooraf was gecontroleerd of het rondsel aan het spoorwiel was gekoppeld. Dit was inderdaad het geval. Achteraf bleek dat het steenkoppel was gelicht. Terwijl we bezig waren ging het waterrad door ons eigen gewicht draaien waarbij mijn collega ten val kwam. Door snel een voorwerp te steken tussen muur en schoepen kon het waterrad nog net op tijd tot stilstand worden gebracht voor dat mijn collega verder werd getransporteerd door het rad. Toen het rad stil stond en mijn collega het nog kon vastzetten kon ik snel naar binnen om het steenkoppel bij te houden. De collega is er met een lichte kneuzing en een paar schrammen nog goed van af gekomen	melding	Altijd rondsel koppleen aan spoorwiel. Altijd steenkoppel bijhouden. Altijd met kracht controleren of waterrad is geblokkeerd.
22-08-22	Ganzedijk	onveilige situatie	Ingerotte wipstok ter hoogte van het heklatje achterkeuvelens. Bij toeval ontdekt onder de verflaag. Vangketting naar binnen gehaald. Molen buiten gebruik gesteld.	melding	
19-10-22	Dalen	ongeval	Tijdens terugplaatsen van loper op de ligger is deze inclusief kraanbeugels en spindel uit de spindelmoer gevallen. Steen is via trappgat door de vloer van de 1e zolder gevallen en uiteindelijk op de begane grond terecht gekomen. Molenaar viel achter steen aan, en is bovenop de steen terecht gekomen. Molenaar met diverse botbreuken en -scheuren naar ziekenhuis afgevoerd. Schade aan trap en vloer 1e zolder.	melding	In opdracht van DHM en GVM is een incidentenonderzoek opgestart.
2-11-2022	Alkmaar	ongeval	Molenaarstruikeld en valt met hoofd tegen (langzaam draaiende) gaande wiek. Mogelijk gestruikeld over oneffenheid in het gras. Molenaar woont in de molen.	melding	Molenaar geeft aan onvoldoende afstand gehouden hebben tot het gevlucht. Hij vermoed gestruikeld te zijn over over graspol of in kuil gestapt te zijn. Molenaar gaat molenterrein beoordelen op
12-2-2023	Tungelroy	ongeval	Duim verdraait en gekneusd tijdens het bedienen van de handmatig bediende lier. Het gaat om een lier die door 2 personen bediend wordt. Molenaars geven aan dat de oorzaak ligt in de combinatie van een vastgelaste buis op de slinger en het gebruik van rubberen handschoenen	melding	Naar aanleiding van dit ongeval is de pijp op de slinger wer losgeslepen. Draait nu weer lost op de slinger. Ook worden andere, minder stroeve handschoenen gebruikt.
21-2-2023	Alphen aan den Rijn	incident	Bij het hijsen van de loper bleek het oog van een van de beugels niet goed onderin de haak van het spindel te zitten. Dit kon op zich geen kwaad, maar voor de zekerheid wilden de molenaars hem wat beter op de haak hebben. Op dat moment hing de loper ongeveer 2 cm boven de ligger. Door met een bankwerkershamer op het oog te slaan werd geprobeerd het oog onder in de haak van het spindel te krijgen. De gedachte erachter was dat als hij uit zichzelf onderin schiet, het een vervelende druk aan de	melding	Na onderzoek blijken alle steenbeugels onderzocht en onberouwbaar gebleken. Hijsogen en insteekbeugels zijn vervangen.
8-4-2023	Oss	Ongeval	Molenaar wordt onwel op kapzolder. Voelt zich duizelig en gaat op penbalk zitten. Valt voorover van de penbalk. Valt door dhet gat tussen vloer en koningsspil op de luitafel. Grote hoofd wond met 1 nacht ziekenhuisopname.	melding	Arbeidsinspectie is betrokken na melding door eigenaar. Ruimte afgedicht. Erik (VC) heeft bezoek gebracht ivm aanbod van betrokken molenaar om zijn ervaringen te delen. Bijvoorbeeld via stuk in de
30-5-2023	Kinderdijk	incident	Tijdens malen schoot harp die twee delen bezetketting verbind open. Molen kruide tot kuiketting aan de andere kan van de staart weer strak kwam te staan.	melding	Mogelijk is de bout losgedraaid/getrild. Nieuwe grotere harp geplaatst. Vaker inspecteren. Vaste ketting aanbrengen?
25-6-2023	Duisburg	onveilige situatie	Beide roekettingen waren gezeerd met 3 sloten. Zijn van de kruipalen verwijderd door onbevoegd lid van de stichting om te voorkomen dat de bezoekers struikelen over de roekettingen. De sloten zijn verwijderd zonder afspraak/toestemming van de twee aanwezige gediplomeerde (NL) molenaars.	melding	Er was gekozen voor sloten omdat de molen niet kruibaar is. Het gevlucht stond op ZW met windkracht 4/5 van achteren. Geen pal aanwezig.
7-8-2023	Schoorl	incident	Spindelbout zonder kraanbeugels valt uit de steenkraan. Schade aan weegschaal.	melding	Spindel was schoongemaakt en door trillingen tijdens malen losgetrild. N.a.v. incident is een borging aangebracht.
8-8-2023	Schiedam	incident	Deel van van aluminium regelklep is losgeraakt en op straat terecht gekomen. Schade aan molen.	krantenartikel	Na onderzoek van schade door molenmaker blijkt er een las te ontbreken. Wordt hersteld en gecontroleerd bij alle molens in Schiedam met
30-9-2023	Westmaas	incident	Tijdens het dichtslaan van de luihuizen viel een brok baksteen naar beneden. Dit kwam van achter een vloerbalk, daar waar geen enkel zicht is op los gesteente. Het brokstuk viel naast het aangegeven gele vak, daar waar het veilig zou moeten zijn om tijdens het luien te verblijven. Gelukkig stond er op dat moment niemand op de plaats waar het object	melding	Oorzaak is een los zittend brok baksteen in een onoverzichtelijke ruimte achter een vloerbalk. Direct na het incident is met een plankje genoemde ruimte dicht gemaakt ter voorkoming van een vervolg
3-10-2023	Sprundel	Ongeval	zak mais (25 kg) op schouder gevallen bij het naar beneden anaten met het luiwerk. Is op ongeveer 1,5 meter hoogte van het zeil gevallen. Ongeval met schouderletsel met tot gevolg gescheurde spier en een afgescheurde spier – laatste diagnose (2023-11-29) Frozen Shoulder.	melding	Te veel of niet goed geborgde zakjes mais in de mat. In de toekomst minder zakjes, geen gladde zakken, goed borgen en afschermen van de ruimte waarbinnen in de benedenruimte gewerkt wordt.
14-10-2023	Sumar	Incident	Tijdens het malen is bij een windstoot het lood, gebruikt om de steen te balanceren, op de loper losgeraakt. Het lood sloeg een gat in de zijkant van de maalkuip. Het lood bleef op de steen in de maalkuip liggen. Enkele stukken kuiphout kwamen langs de muur en de vloer op de maalzolder terecht. Enkele stukken hout en een van de meenemertjes kwamen door	meding	Lood wordt beter vastgezet en periodiek gecontroleerd. Minder laten afleiden door bezoektes tijdens het malen.
16-12-2023	Holten	Ongeval	Steenkraan bezwijkt terwijl ligger aan de kraan hangt. Letsel aan ribben. Eerste indruk is dat de kraan door houtrot was aangetast. Ligger hing tijdens onderhoud/reiniging aan de steenkraan.	mail vanuit DHM	Er wordt nog een incidentenmeldingsformulier toegezonden.
31-12-2023	Gieten	Incident	Tijdens het vangen breekt het buikstuk. Dit bleek vermolmd te zijn	melding	Buikstuk (en kopstuk preventief) vervangen
jan-24	Rolde	Incident	Tijdelijke hijsbalk liggend op de legeringsbalken voor molensteen valt tijdens kruien naar beneden op vloer kapzolder. Geen schade.	mail	Incidentenformulier volg nog.
24-2-2024	Nieuwekerk aan de IJssel	Ongeval	Molenaar gewond geraakt tijdens het luien van zakken graan. Slachtoffer per ambulance naar ziekenhuis vervoerd.	krantenartikel	Vanuit GVM ondersteuning bij opstellen ongevalse rapport t.b.v. Arbeidsinspectie
30-3-2024	Sumar	incident	Bij het afschieten van een luizak vol zakjes pannenkoekmeel en zakken meel is 1 van de lussen van de zak niet goed in de haak gedaan, waarna de hele zak van de maalzolder (derde verdieping) op de begane grond is gevallen. Geen slachtoffers en/of letsel. Wel is de maalverdraan gegaan	melding	Tijdens hijswerkzaamheden wordt er een waarschuwingbord geplaatst
10-4-2024	De Groede	incident	Bij het afzeilen van de molen werd het gevlucht van de molen bij een windvlaag (<4 bft) door de vang gedrukt. De molenaar stond op dat moment halverwege het hekwerk het zeil in de lijn te leggen. De molenaar is, zo goed als dat mogelijk was, naar beneden geklommen en aan het einde van het hekwerk gekomen eraf gesprongen	melding	De eigenaar (gemeente Tynaarlo) op de hoogte gesteld en afgesproken dat de molenmaker het functioneren de vang gaat verbeteren. Verder bij windkracht <4 bft draaien en bij het afzeilen de desbetreffende wiek met de roedeketting (hekzijde) steeds vastzetten
20-5-2024	Zaanse Schans	incident	Bezoeker valt tijdens gebruik kleine trappetie naar stelling en breekt pols	krantenartikel	Vanuit GVM geen opvolging gegeven.
26-6-2024	Nieuwer ter Aa	ongeval	Tijdens het gras maaien (zweefmaaiër) met voet onder de maaiër gekomen. Deel grote teen afgeslagen. Gedeeltelijk geamputeerd. Talut wordt in de toekomst 2x-jaar door boer gemaaid.	melding	Geen nazorg. Opm.: Bij grasmaaien veiligheidsschoenen dragen.
9-7-2024	Nijmegen	ongeval	Vrouw van molenaars zakt door stelling.	melding	Nazorg aangeboden.
26-7-2024	Gieten	incident	Eigenaar molen was al op de hoogte, hout voor de reparatie in bestelling Klein deel windbord fokwiel tijdens draaien losgeraakt en op veilig deel stelling terecht gekomen. Te korte schroeven bij de kluiten gebruikt.	melding	Geen vervolgactie.
27-8-2024	Ommen	ongeval	Tijdens zaagwerkzaamheden van stelling op dak van molenschuur gevallen Vervolgens van dak om de grond gevallen. Bewusteloos, breuken en kneuzingen (tevens beschadigde ruggewervel). Is weer ter been.	melding + krantenartikel	Nazorg van veiligheidscoaches GVM-Overijssel. In afwachting van rapport arbeidsinspectie.

Molenincidenten sinds 1975

[illegible]